

IC N. 12 BORGO FAITI VERBALE DI SOPRALLUOGO	
Cod. VDS P-GRP_01EP/2025-2026	Competenza: ENTE PROPRIETARIO
SEDE OGGETTO DEL PRESENTE VDS: SCUOLA PRIMARIA “MEUCCI” B.go Grappa – 04100 Latina (LT)	

PREMESSA

 
A seguito sopralluogo (e contestuale rilievo fotografico) effettuato presso i locali interni e le aree esterne del plesso ospitante la **Scuola Primaria “Meucci” di B.go Grappa a Latina (LT)**, il **27/11/2025**, si è proceduto rilevando le fonti di rischio e le criticità presenti negli ambienti di lavoro.

Quanto evinto è stato sintetizzato in un elenco delle procedure atte a definire la natura ed i mezzi di riduzione dei rischi stessi, avvalendosi anche e soprattutto del prezioso e fattivo supporto del Datore di Lavoro e dei Preposti di sede e recependo quanto indicato dalle segnalazioni provenienti dalle sedi stesse.


Il presente documento costituisce PIANO OPERATIVO DI MIGLIORAMENTO e sarà inserito in un capitolo specifico del DVR, di cui è da considerarsi parte integrante.

Quanto segue, nelle sezioni inerenti strutture ed impianti, va inteso come mero contributo dell’Istituto Scolastico a quanto di esclusiva competenza dell’Ente Proprietario e non sostitutivo né esimente della relativa Valutazione del Rischio in capo allo stesso Ente Proprietario, così come previsto dalle modifiche all’**Art. 18 del D.lgs. 81/08 e smi contenute nella Legge 215/2021 (conversione del D.L. 146/2021)**.

Le firme in calce alla presente pagina sottoscrivono, datano e validano tutte le pagine costituenti il presente documento.

Redattore del VDS RSPP (Dott. in Arch. Alessandro MORETTO) 	DATA CERTA DEL PRESENTE DOCUMENTO E NUMERO DI PROTOCOLLO
Per presa visione ed accettazione dei contenuti Dirigente Scolastico (Datore di Lavoro) (Prof.ssa Maria PONTICIELLO)	Per presa visione dei contenuti RLS (Prof. Agostino MORI)

**Segnalazioni e Rilevazioni da sopralluogo effettuato il 27/11/2025
(Competenza: ENTE PROPRIETARIO)**

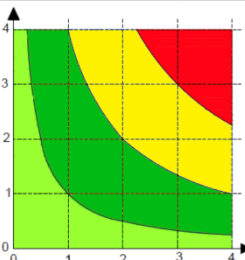n.	Criticità/anomalie/inadeguatezze rilevate	Rischio principale valutato						
		MATRICE DI VALUTAZIONE						
		DANNO (D)	GRAVISSIMO	4	4	8	12	16
			GRAVE	3	3	6	9	12
			MODESTO	2	2	4	6	8
LIEVE	1		1	2	3	4		
				1	2	3	4	
				IMPROBABILE	POSSIBILE	PROBABILE	ALTAMENTE PROBABILE	
				PROBABILITA' (P)				
1	IMPIANTO ELETTRICO In sede di sopralluogo sono state rilevate alcune criticità a carico dell'impianto elettrico. Nello specifico: PADIGLIONE 1 - WC/DEPOSITO: è presente un cavo pendulo che dal quadro elettrico percorre l'intero locale per poi uscire al di fuori dell'edificio attraverso la finestra. Chiaramente di natura posticcia, necessita di urgente messa in sicurezza.	RISCHIO ELETTROCUZIONE						
		P3	x	D4	=	R12		
2	PAVIMENTAZIONE INTERNA In sede di sopralluogo sono state rilevate alcune criticità a carico della pavimentazione. Nello specifico: PADIGLIONE 1 - ATRIO: il pavimento non è complanare; presenta una vena rialzata di inciampo trasversale all'ingresso; - VESTIBOLO CON U.E.: inciampo all'ingresso del locale.	RISCHIO INCIAMPO E CADUTA A LIVELLO						
		P3	x	D3	=	R9		
3	INFILTRAZIONI In sede di sopralluogo sono state rilevate alcune aree di infiltrazione pregresse ma ancora attive in occasione di rovesci temporaleschi severi. Nello specifico: PADIGLIONE 1 - Percorso perimetrale esterno sx verso Padiglione 2. PADIGLIONE 2 - WC allievi F: a soffitto; - INTRADOSSO PENSILINA ESTERNA: a soffitto; - Rampa inclinata esterna.	RISCHIO MICROCLIMA E SALUBRITÀ						
		P3	x	D3	=	R9		



4	SOPRALUCE Relativamente al sopraluce delle porte interne, è bene verificare periodicamente: - Le condizioni generali di sicurezza: fermavetro, guarnizioni, eventuali cerniere; - se costituiti da materiale infrangibile e, in caso contrario, provvedere a dotarli di pellicola anti-frantumazione; - (nel caso siano in vetro standard) se sostituibili con materiali più leggeri del vetro (metacrilato, polycarbonato, ecc).	RISCHIO CADUTA E FRANTUMAZIONE			
		P3	x	D3	= R9
5	SCALE E RAMPE ESTERNE In sede di sopralluogo sono state rilevate alcune criticità a carico di scale/rampe esterne. Nello specifico: PADIGLIONE 2 - La scala che conduce all'esterno dell'ex aula Covid è stata in passato interessata dal crollo di un albero che ha piegato la ringhiera e danneggiato i gradini. Al fine di recuperarla come uscita di emergenza, sarebbe opportuno ripristinarne le corrette condizioni di sicurezza.	RISCHIO INTRAPPOLAMENTO			
		P2	x	D3	= R6
6	INTERFERENZE CON STRADE In sede di sopralluogo sono state rilevate alcune criticità inerenti interferenze con il sistema viario. Nello specifico: - La strada che scorre davanti al plesso è percorsa a velocità sostenuta malgrado gli attraversamenti pedonali. Sarebbe opportuno realizzare dossi e/o attraversamenti rialzati ed installare telecamere di videosorveglianza a tutela degli ingressi e delle uscite dal plesso.	RISCHIO INTRAPPOLAMENTO			
		P2	x	D3	= R6

ALLEGATO FOTOGRAFICO

PUNTO N. 1 DEL VERBALE DI SOPRALLUOGO



PUNTO N. 2 DEL VERBALE DI SOPRALLUOGO

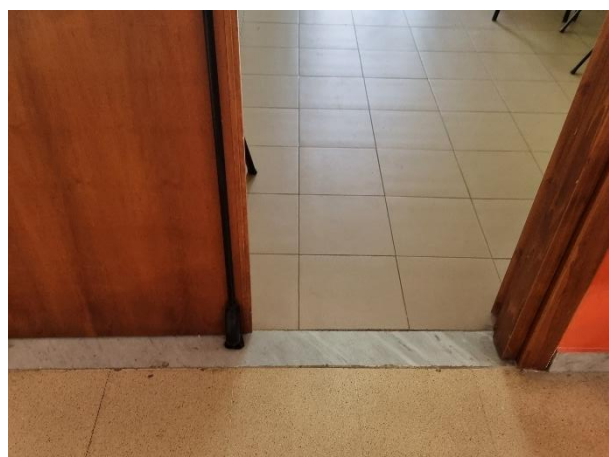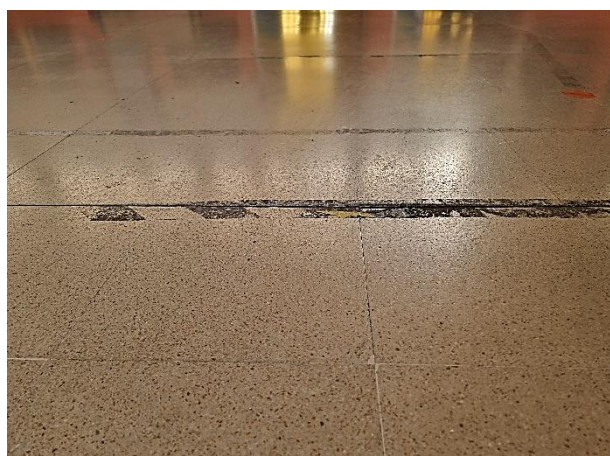


PUNTO N. 3 DEL VERBALE DI SOPRALLUOGO



PUNTO N. 4 DEL VERBALE DI SOPRALLUOGO



PUNTO N. 5 DEL VERBALE DI SOPRALLUOGO

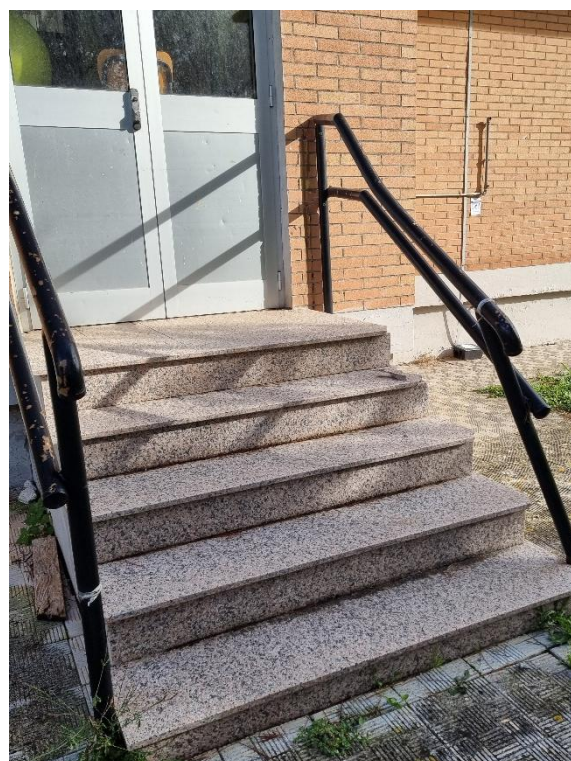

PUNTO N. 6 DEL VERBALE DI SOPRALLUOGO



SOMMARIO

PREMESSA.....1

Segnalazioni e Rilevazioni da sopralluogo effettuato il 27/11/20252

(Competenza: ENTE PROPRIETARIO).....2

ALLEGATO FOTOGRAFICO4

SOMMARIO.....8